

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 09 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas su tvora
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 37
3. Adresas Arklių g. 4
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – sudėtinis, sudarytas iš dviejų, sujungtų mūrinių tvora, korpusų: Š – 2 a. su rūsiu, pastoge bei P – 2 a. su ugniasiene iš PV, rūsiu ir pastoge (1998, 2003 m. Š, P korpusuose įrengti tūriniai stoglangiai, patalpos pastogėse, kieme pastatyti priestatai TRP 3, 4, stogu uždengtas vidinis kiemelis suprojektuojant papildomą pastatą su rūsiu TRP 2; būklė patenkinama); stogo forma – korpusų – vienšlaitė, tvoros – dvišlaitė (būklė gera); stogo dangos medžiaga - P korpuso, tvoros molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – Š, P korpusų ŠV frontonų tinkuoti plytų mūro parapetai (P korpuso parapetas dengtas molio čerpėmis; būklė gera); P korpuso tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (P korpuso iš dalies pakitęs; būklė gera, patenkinama); sienų angos, nišos – pusapskričių, segmentinių sąramų vidaus angos, nišos (būklė gera, patenkinama);

fasadų apdaila ir puošyba – korpusų, tvoros fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus 2003 m. rekonstruotas angas, dalis angų atkurta remiantis 1978 m. architektūriniais tyrimais; būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas su molio plytų-akmenų mūro rūšio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūšio sienų būklė gera); molio plytų-akmenų mūro sienos (Š korpuso ŠV fasade 1978-1984 m. panaudotos naujos restauracinės plytos; būklė gera); korpusų rūsių, I a. tinkuoti plytų mūro kryžminiai, cilindriniai skliautai su ramstinėmis arkomis, liunetėmis (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė gera); funkcinė įranga - P korpuso iš rūšio į II a. laiptai (medžiagiškumas netyrinėtas; būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP, URI); Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (25504, A1610)

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda, pagrindiniu (kiemo) fasadu orientuotas į kiemą. Kiemas pirmo aukšto lygyje užstatytas pastatu. Pastato šoninis (vakarinis) fasadas orientuotas į Arklių gatvę(F01). Prie pastato prijungta tvora, kuri dabar yra vidinio pastato siena, vartų vietoje įrengtas langas(F03). Tvoros tinkas vietomis ištrupėjęs(F02-03). Pastato langai pakeisti, pirmame aukšte su metalinėmis grotomis(F04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio dangos, lietvamzdžiai apsaugoti(F04-05). Vakarinio fasado pastogėje, nišų vietoje įrengti langai(F06). Toge įrengti trys tūriniai ir plokštuminiai stoglangiai(F08). Stogo danga keraminių čerpių, kaminai sutvarkyti(F07-08).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-09
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3




F4



F5



F6

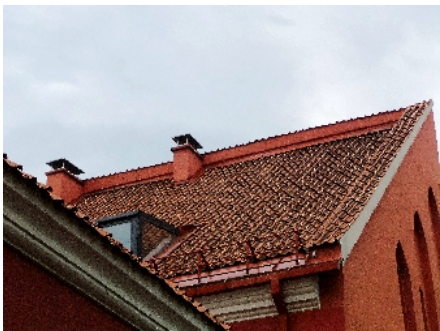

F7



F8