

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento

Kultūros paveldo skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2007-11-06 Nr. 172

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas S760
3. Adresas Bokšto g. 21a, Vilnius
4. Valdytojas privatus
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu paskelbtas saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2002-12-20 sudarytas kultūros vertybės pagrindinis dosjė

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas. Pastatas pradėtas statyti 1755 m. 1824 – 1826 m. namas rekonstruotas: užstatytas antras aukštas, įrengtas dar vienas rūsys, pastatyta mūrinė tvora. Architektūrinės vertingosios savybės: pastato tūris – būklė bloga (stogas sunaikintas, tačiau jo aukštis ir forma yra užfiksuoti nuotraukose, esančiose Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė); pagrindinės išorinės pastato sienos – būklė patenkinama; kitos kapitalinės sienos (iki architektūrinių tyrimų išvadų); klasicistinių fasadų kompozicija ir dekoras (pastogės karnizas vietomis aptrupėjęs, fasaduose matomi skylimai) – būklė vietomis bloga; autentiškos fasadų apdailos medžiagos (iki tyrimų išvadų) – būklė bloga (matomos drėgmės dėmės, vietomis tinkas nutrupėjęs); autentiškos angos (langai užmūryti silikatinėmis plytomis, langų rėmų nėra) – būklė patenkinama; rūšio ir pusrūšio autentiškas mūras, skliautai, nišos, švieslangai – būklės nustatyti nepavyko, nebuvo galimybės patekti; tvora su vartais, jų medžiagiškumas – būklė patenkinama.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastato 1B 2/p būklė bloga: stogas sunykes (forma ir buv. keramikinių čerpių danga neišlikus, dengtas laikina danga); langų angos užmūrytos baltomis silikatinėmis plytomis; fasadų dekoras – pastogės karnizas, vietomis nutrupėjęs; fasadų tinkas pažeistas drėgmės; viduje perdangų nėra; į patalpas pro kiaurymes, esančias stoge, patenka drėgmė ir krituliai. 2002 m. pradėti namo restauravimo darbai sustabdyti. Buv. ūkinio pastato 1J1/m stovi tik dviejų sienų liekanos sustiprintos metalinėmis atramomis. Tvoros su vartais būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2007-10-30

(metai, mėnuo, diena)

Vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Monika Čekanauskaitė

(vardas ir pavardė)




Pastato vaizdas nuo Kūdrų g. pusės



Pastato rytinis Bokšto g. fasadas



Pastato šiaurinis Šv. Kazimiero g. fasadas

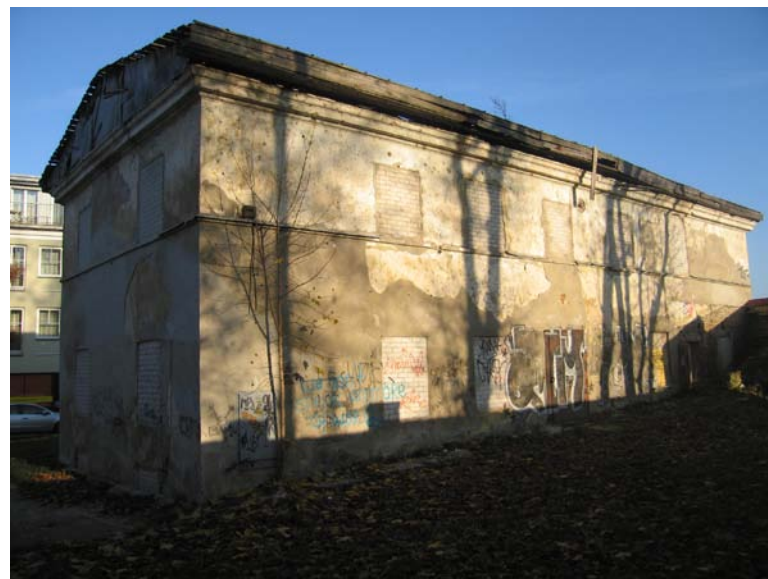

Pastato pietinis ir vakarinis fasadai



Pastato vakarinis fasadas



Pastato pietinio fasado fragmentas ir vartai į Bokšto g.



Pastato vakarinis ir pietinis fasadai ir tvora dalinanti sklypą



Pastato vakarinio fasado fragmentas, tvora dalinanti sklypą ir vartai į Bokšto g.



Pastato šiaurinis fasadas ir ūkinio pastato liekanos



Ūkinio pastato liekanos



Ūkinio pastato liekanos ir pastato vakarinis fasadas



Ūkinio pastato liekanos



Pastato pietinio fasado ir tvoros fragmentai



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje



Vaizdas pastato viduje