

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-03 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso šiaurės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 34567
3. Adresas Stiklių g. 4
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

- 7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**
tūrinė erdvinė kompozicija – netaisyklingo daugiakampio formos plano, 2 aukštų, su pastoge ir rūsiu; pastatas P fasadu šliejasi prie Šiaurės vakarų pastato, PR fasado dalimi jungiasi su Šiaurės rytų pastatu (1970-1974 m. restauracijos metu panaikintos XIX a. vitrinės, nuardytos ŠV kiemo dalyje buvusios sienos, jų vietoje įrengiant balkonų); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - molinių čerpių dangos tipas (būklė gera);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – ŠR, ŠV, V, PV ir R fasadų langų ir durų stačiakampės angos; ŠR ir R fasadų durų bei įvažiavimo į vidaus kiemą angos su segmentinėmis saramomis (V ir ŠV fasadų I-II a. dalis angų bei PV fasado II a. langų angos iškirstos naujai, ŠR fasado I a. angos sumažintos; nustatant angų autentiškumą remtasi 1972 m. projektu; būklė gera); vidaus patalpų durų angos (nustatant angų autentiškumą remtasi 1972 m. projektu; būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus PV fasado stoglangį, II a. langų angas, ŠR fasado I a. pakeistas angas, V, ŠV ir kiemo ŠV, PV fasadų naujai iškirstas langų ir durų angas);
konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); tinkuoto plytų mūro sienos (būklė gera); rūsių patalpos Nr. 1 tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); I a. patalpos Nr. 1 tinkuoto plytų mūro kryžminis skliautas (būklė gera); I a. koridoriaus tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); inžinerinė įranga - II a. patalpos Nr. 2 židinytis (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera);
- 8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, šiaurės rytų fasadu orientuotas į Stiklių gatvę (F01). Visi fasadai tinkuoti. Pirmame aukšte kairėje pravažiavimo pusėje yra dalės salonas, langai ir durys pakeisti(F02). Dešinėje pravažiavimo yra įrenginėjamas restoranas. 2008 metais buvo atlikti fasado architektūriniai tyrimai(F53) ir vėliau pirmas fasado aukštas buvo rekonstruotas(F04, F06, F07, F09). Po rekonstrukcijos langai ir durys pirmame aukšte pakeisti. Antrame aukšte pakeisti tik trys šiaurinėje fasado dalyje esantys langai(F08). Kiti langai nekeisti(F03, F05).

Pravažiavimo į kiemą angoje yra medinės vartų varčios(F10). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F11), perdanga – cilindrinis skliautas(F12,F22). Pravažiavime sienų tinkas aplopytas, dažai nusilupe(F13). Pravažiavimo kampe ir pravažiavime yra vartų apsauginiai akmenys(F32).

Kiemo(pietvakariu) fasado(F14, F21) pirmame aukšte yra vienas langas(F31)(pakeistas), antrame aukšte vienas langas pakeistas, kitas senas. Kiemo kairinio fligelio(F15) šiaurės vakarų fasado pirmame aukšte yra įėjimo durys(F16) ir langas(F17). Antrame aukšte yra vienas pakeistas langas(F18). Pietvakariniame fasade antrame aukšte yra langas ir balkono durys(F19). Balkonas su mediniais turėklais glaudžiasi prie pastato Stiklių 2 fasado(F20). Ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F23-24).

Dešinio(F25-26) fligelio pirmame aukšte yra dvi durys(F27, F33) ir du nekeisti langai(F28). Antrame aukšte du langai pakeisti(F29) ir du nekeisti langai(F30). Šiaurės vakarų fasadas matosi iš pastato Stiklių 6 kiemo(F42-44, F49). Pirmame aukšte įrengtos naujos durys į kiemą(F44) ir pakeisti keturi langai(F45-46). Du langai fasado pirmame aukšte nekeisti(F47). Antrame aukšte pakeisti trys langai(F42) ir trys langai nekeisti(F43). Du langai, esantys už mūrinės tvoros nekeisti(F49). Pirmo aukšto lygyje fasade įrengta paduodamosios ventiliacijos anga(F46, F43). Stoge įrengti du įtraukti stoglangiai(F52). Stogų danga – keraminės čerpės.

Kiemo danga – betoninės trinkelės(F37-40). Palei cokolius įrengtos lauko akmenų nuogrindos(F34-35). Kieme įrengtas nedidelis augmenijos plotas su krūmais(F41). Gatvėje lietaus vanduo nuvestas ant šaligatvių, kiemuose ant kiemo dangos (F36, F50-51).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 53 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-03
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8

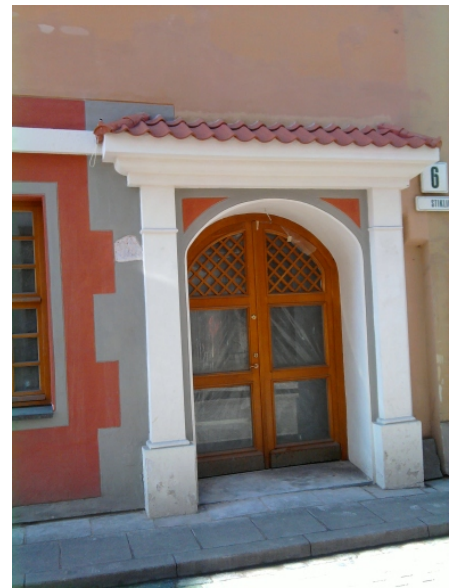

F9



F10



F11



F12



F13



F14




F15



F16



F17

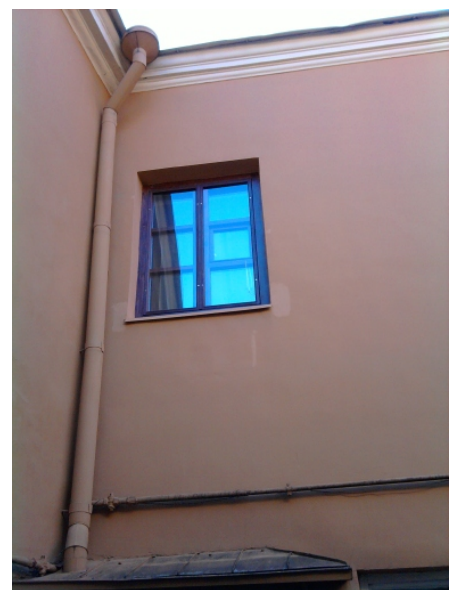

F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26




F27



F28



F29

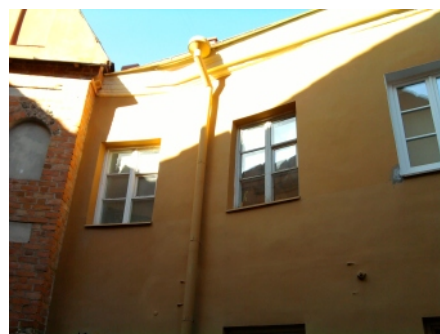

F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39



F40



F41



F42



F43



F44



F45



F46



F47



F48



F49



F50



F51



F52



F53