

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-03 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso antras pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 34588
3. Adresas Stiklių g. 6
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

- 7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**
tūrinė erdvinė kompozicija – sudėtinio tūrio, netaisyklingos T raidės formos plano, 2 aukštu, su pastoge ir rūsiu; Š fasadu šliejasi prie Pirmo pastato, P fasadu jungiasi su Trečiu pastatu (XIX a. pab. pristatyta PV pastato dalis, 1967-1970 m. rekonstrukcijos metu sujungtas su Stiklių g. 8 kiemo korpusu); stogo forma – šlaitinio stogo tipas; stogo dangos medžiaga - molinių čerpių dangos tipas (būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – R fasado langų ir durų stačiakampės angos, I a. dvi langų angos su segmentinėmis sraptomis (nustatant angų autentiškumą remtasi 1966 m. projektu, žr. 15.18; I a. ir II a. balkono durų angos pakeistos; būklė gera); rūsio praėjimo stačiakampė anga (būklė patenkinama);
fasadų apdaila ir puošyba – R fasado pastogės profiliuotas plytų mūro tinkuotas karnizas (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); rūsio plytų mūro sienos, I-II a. tinkuotos plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė patenkinama); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (P fasade dauguma langų pakeisti);
planavimo sprendiniai – plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, formuojama prie Stiklių gatvės esančių Pirmo ir Antro pastatų bei sklypo gilumoje stovinčio Trečio pastato, sudarančių netaisyklingo daugiakampio plano vidinį kiemą;
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K); lygus reljefas;
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

- 8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, stovi kieme(F01). Fasadas tinkuotas, daugelyje vietų tinkas nubyrėjęs, dažai apsilupe(F04-06). Pirmame aukšte visi langai pakeisti, bet yra skirtingų spalvų(F05-08). Antrame aukšte langai nekeisti(F09-12). Pietinėje fasado dalyje yra balkonas antrame aukšte su mediniais turėklais ir naujomis medinėmis durimis(F02, F13). Virš balkono ant stogo yra nedidelis tūrinis vienšlaitis stoglangis(F13). Stogo danga keraminės čerpės,

kaminas netinkuotas, apskardinta galvute(F11-13). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F03, F08). Kiemo danga betoninės plytelės(F14).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 14 nuotrauka

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-03
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3




F4



F5



F6

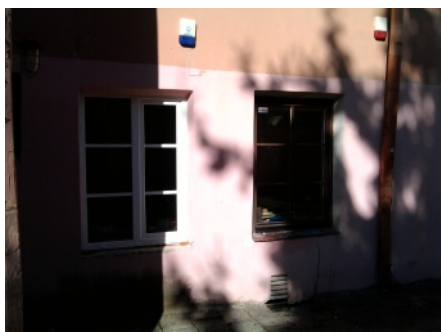

F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14