

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Juozapo Tiškevičiaus žiemos rūmai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1087
3. Adresas Žygimantų g. 3
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – sudėtinis, sudarytas iš pagrindinio „U“ raidės formos plano rūmų tūrio ir oranžerijos priestato su terasa ŠV pusėje, 2 aukštų su rūsiu ir pastoge; pagrindinis ŠR fasadas – vienas iš Žygimantų g. užstatymo formantų; stogo forma – valminė, šoninių sparnų – dvišlaitė; kiti stogo elementai – tinkuotų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); tinkuotų plytų mūro atikas PR fasade (būklė patenkinama); ŠR fasado rizalitas ir oranžerijos priestatą užbaigiantys tinkuotų plytų mūro stačiakampiai stogų stulpeliai (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (I aukšto PR pusės ir II aukšto planinė struktūra pakitusi, įrengta naujų pertvarinių sienų);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus rekonstruotas fasadų angas; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠR fasado šoniniai rizalitai, dekoruoti piliastrais ir skulptūrinėmis galvutėmis (būklė patenkinama); kiemo fasadų 2 dviaukščiai priestatai, užbaigti trišlaičiais stogeliais (būklė patenkinama); PV fasado rizalitas su trišlaičiu stogeliu (būklė patenkinama); ŠR fasado kokošniko formos tinkuotų plytų mūro frontonėlis (būklė gera); ŠR fasado 2 stačiakampiai balkonai su lieto ketaus ornamentuotomis pasparomis ir tvorelėmis (būklė patenkinama);

konstrukcijos - akmens plytų mūro pamatas su rūsio sienomis ir tinkuotu cokoliu (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų būklė patenkinama; cokolio būklė ŠR fasade patenkinama, PR, PV ir ŠV fasaduose - cokolio būklė bloga); molio plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); metalinių sijų tinkuotų plytų mūro perdanga virš oranžerijos (netyrinėta); tinkuotų plytų mūro cilindriniai su liunetėmis, ramstinėmis arkomis rūsio skliautai (į dalį rūsio patalpu nepatekta; būklė patenkinama); medinė gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - pagrindinio ŠR įėjimo į I aukšto centrinę laiptinę medinių laiptų su porankiu tipas (būklė patenkinama); centrinės laiptinės medinių laiptų tipas; laiptų medinių baliustrų turėklai su mediniais profiliuotais porankiais (būklė patenkinama, gera); kiemo PV sparno medinių laiptų tipas (būklė patenkinama); medinių laiptų į rūšį patalpoje Nr. 8 tipas (būklė patenkinama); patalpos Nr. 8 balkono medinės aikštelės tipas; balkono lieto ketaus ornamentuotos pasparos, tvorelė (būklė patenkinama); inžinerinė įranga - 3 glazūruotų koklių krosnys su karūnomis ir be jų I aukšto patalpose Nr. 1, 3, 4 (būklė patenkinama); 4 ornamentuotų koklių krosnys su karūnomis I aukšto patalpose Nr. 2, 5, 6, 7; patalpų Nr. 5, 6 krosnių lieto ketaus durelės (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – langų medinės konstrukcijos, jų skaidymas ir varstymo būdas; langų angokraščiai, mediniai profiliuoti apvadai ir metaliniai apkaustai; tarpuangių apdaila medinėmis įsprūdinėmis plokštėmis – (būklė patenkinama); oranžerijos medinių langų, dvivėrių durų konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė bloga); dvivėrės medinės įsprūdinės, drožyba dekoruotos pagrindinio ŠR fasado durys (būklė gera); medinių dvivėrių dvisluoksnių, iš išorės įžambiai apkaltų

lentomis, durų į rūsi tipas PV fasade; durų metaliniai apkaustai (būklė patenkinama); medinės įsprūdinės, dvivėrės ir vienvėrės, su viršlangiais ir be jų, su drožinėtais elementais I, II a. vidaus durys, mediniai profiliuoti durų apvadai; tarpuangių apdaila medinėmis įsprūdinėmis plokštėmis –(būklė patenkinama); 2 medinės dvivėrės įsprūdinės durys su sandriku I aukšto patalpoje Nr. 5 (būklė patenkinama); medinės dvivėrės įsprūdinės su įstiklinta dalimi įėjimo į patalpą Nr. 8 ir balkono durys (būklė patenkinama);

luby, sienų apdaila – I aukšto patalpy Nr. 2, 4, 5, 6 sienų ir luby reljefinis polichrominis dekoras (būklė patenkinama); I aukšto patalpos Nr. 7 sienų ir luby reljefinis polichrominis dekoras, rozetė su didikų giminės Tiškevičių herbu „Leliva“, du reljefiniai polichrominiai durų supraportai (būklė patenkinama); vidaus patalpy sienų ir luby tinkas (būklė patenkinama); grindų, laiptų pakopų danga - medinis geometrinio piešinio parketas I aukšto patalpose Nr. 2, 4, 6 (patalpy Nr. 2, 6 parketo būklė patenkinama, patalpos Nr. 4 - būklė bloga); medinis mozaikinio rašto parketas patalpoje Nr. 7 (būklė patenkinama);

įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - tinkuoto plytų mūro ŠR įvažiavimo į kiemą vartai su segmentine sraunos anga, puošti piliastrais, reljefiniu dekoru, viršuje užbaigti parapetu (būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją);

želdynai ir želdiniai – teritorijos ŠV dalies apželdinimo pobūdis;

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis (16073, UIP, URI);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su pristatyta oranžerija(F01-03). Pastato langai sutvarkyti, bet nėra keisti. Oranžerijos langai netvarkyti(F03). Pastato centre senos medinės durys(F04). Pastatą su gretimu pastatu (Žygimantų g. 1) jungia mūriniai vartai į kiemą su metalinėmis varčiomis(F05). Gatvės fasade antrame aukšte esančius balkonus su kaltiniais turėklais ir pasparomis reikia tvarkyti(F07-08). Pastato stogo danga – profiliuota skarda(F09). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F10). Kiemo fasadų (F11-19) netvarkyti, dažai išblukę, langai netvarkyti. Cokolis daugelyje vietų paveiktas drėgmės, nutrupėjusiu tinku, suskilinėjęs. PR kiemo fasade yra įtrūkimų(F21-22). Kieke lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F24). Kiemo danga – asfaltas.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 24 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04
(metai, mėnuo, diena)


Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1

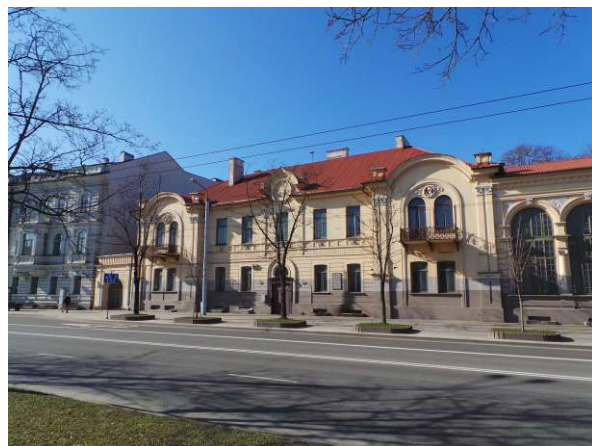

F2



F3




F4



F5



F6

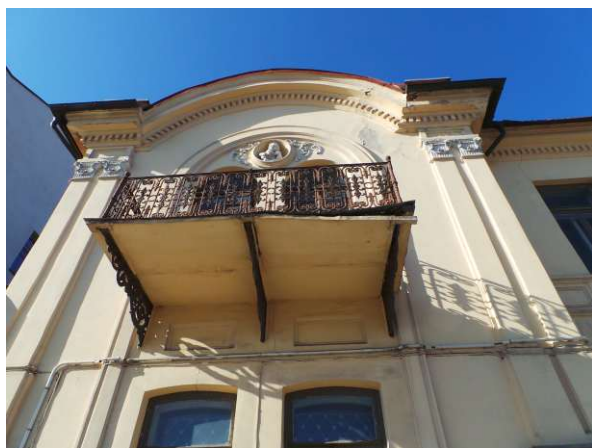

F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24