

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 03 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 12401
3. Adresas Sody g. 4
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 3 aukštų su mansarda ir rūsiu (išskyrus užstatytą mansardinį aukštą; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė; kiti stogo elementai – ŠV fasado laiptinės kupolinis švieslangis (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos – PR, PV ir ŠR fasadų bei ŠV fasado I, III a. langų, durų ir įvažiavimo į vidaus kiemą stačiakampės angos; ŠV fasado I a. centrinių durų, II a. langų, durų bei tariamųjų rizalitu langų angos su pusapskritėmis sraimomis (ŠV fasado I a. dalis langų ir durų angų pakeista; būklė gera); vidaus durų stačiakampės angos (patekta tik į dalį II-III a. patalpų; būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (ŠV fasado I a. dalis langų ir durų angų pakeista, cokoliniame aukšte bei PR fasado I a. įrengti nauji jėjimai į patalpas; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV fasado 3 tariamieji rizalitai su tinkuotais plytų mūro parapetais (būklė patenkinama); PR fasado laiptinės rizalitas (būklė gera); ŠV ir PR fasadų II, III a. balkonai su metaliniais azūriniais turėklais (PR fasade II a. vienas balkonas neišliko; būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); įvažiavimo į vidaus kiemą vad. Akermano perdanga (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - pagrindinės laiptinės teraciniai laiptai su metalo kaltiniais turėklais ir mediniu porankiu (būklė patenkinama); kiemo laiptinės teraciniai laiptai su mediniais tekintų stulpelių turėklais ir mediniu porankiu (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - fasadų langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (dalis langų pakeisti; būklė patenkinama); ŠV fasado II a. balkonų medinių dvivėrių su arkiniu viršlangiu, įstiklintų ir III a. bei PR fasado II, III a. balkonų medinių dvivėrių su stačiakampiu viršlangiu, įstiklintų durų tipai (ŠV ir PR fasadų II a. balkonų durys pakeistos; būklė patenkinama); ŠV fasado medinės dvivėrės su viršlangiu, įsprūdinės, įstiklintos durys (būklė patenkinama); medinės dvivėrės, įsprūdinės ŠV fasado laiptinės durys (būklė bloga); medinės dvivėrės, įsprūdinės, gausiai dekoruotos, su apvadais ir sandriškais butų durys (būklė patenkinama);

luby, sienų apdaila – luby reljefinis dekoras I a. koridoriuje (būklė bloga); ŠV fasado laiptinės luby reljefinis dekoras (būklė patenkinama); sandriškai virš durų į vidaus patalpas angų I a. koridoriuje (būklė bloga); tinkuotos plytų mūro puskolonės I a. koridoriuje (būklė bloga); grindų dangos medžiaga - raštuoty metlacho plytelių danga laiptų aikštelėse (būklė patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų(F01). Fasadas su puošybos elementais, pirmas aukštas rustuotas, kituose aukštuose langai su apvadais(F01-04). Gatvės

fasade daugelis langų pakeisti. Kai kur fasadas paveiktas drėgmės, dažai apsilupę(F05). Gatvės fasade lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F07) ir ant šaligatvio dangos(F06). Įvažiavimas į kiemą myra su metalinėmis varčiomis(F08-09). Pravažiavimo danga asfaltas(F10), perdanga plytiniai skliautai ant metalinių sijų(F11). Kiemo fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F12-17). Kiemo fasade dalis langų pakeisti. Panaikintas antro aukšto balkonas(F15). Į kiemo pusę ant namo vietoje mansardos iškeltas ketvirtas aukštas(F16-17). Kiemo danga – asfaltas(F18-19).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 19 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-03
(metai, mėnuo, diena)Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8

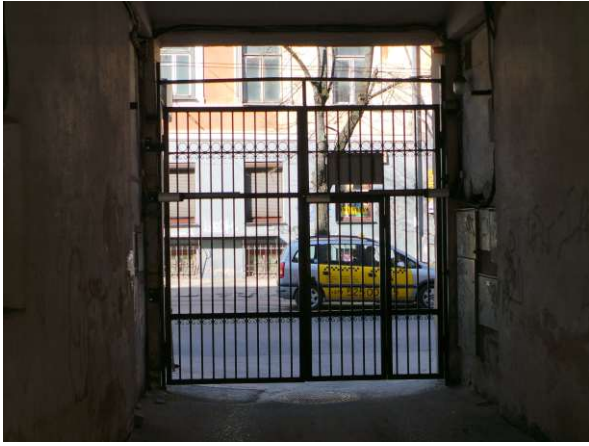

F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19

F20

F21

F22

F23

F24